


HPI wil zich verontschuldigen voor een fout in het productieproces.
In de laatste batch 210 stators zijn de blauwe en de witte kabel verwisseld.
U kan deze situatie eenvoudig corrigeren door de blauwe en witte kabel te wisselen in de 3-polige connector.
Controleer uw ontsteking alvorens deze op uw motor te installeren.

Stator controleren:

- Draai de stator ondersteboven.
- Controleer de positie van de blauwe en witte kabel aan de stator.
- Controleer de positie van de blauwe en witte kabel aan de connector.
- Vergelijk met de tekening op de volgende pagina
- Indien nodig → verwissel de blauwe en de witte kabel in de connector.

Stator afbeelding:

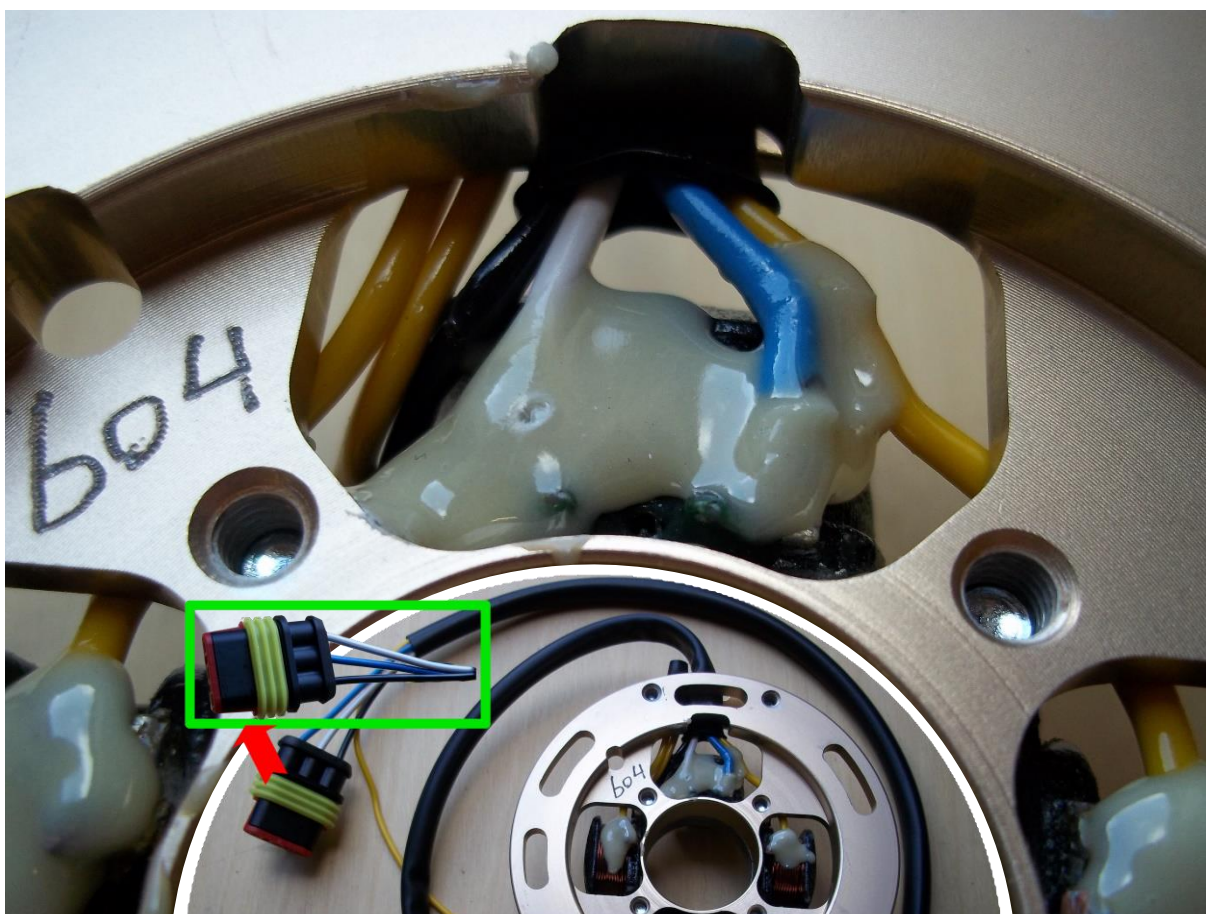

Connector verwijderen:



Juiste aansluitingen:

- De afbeeldingen hieronder tonen de juiste aansluitingscombinaties.
- Houd de stator ondersteboven.
- Houd de connector met het klik-lipje naar boven.
- Als uw bedrading niet overeenkomt met een van deze tekeningen,
→ **verwissel dan de witte en blauwe kabel in de connector.**

